



Phrozen 皮帶張力計

使用說明

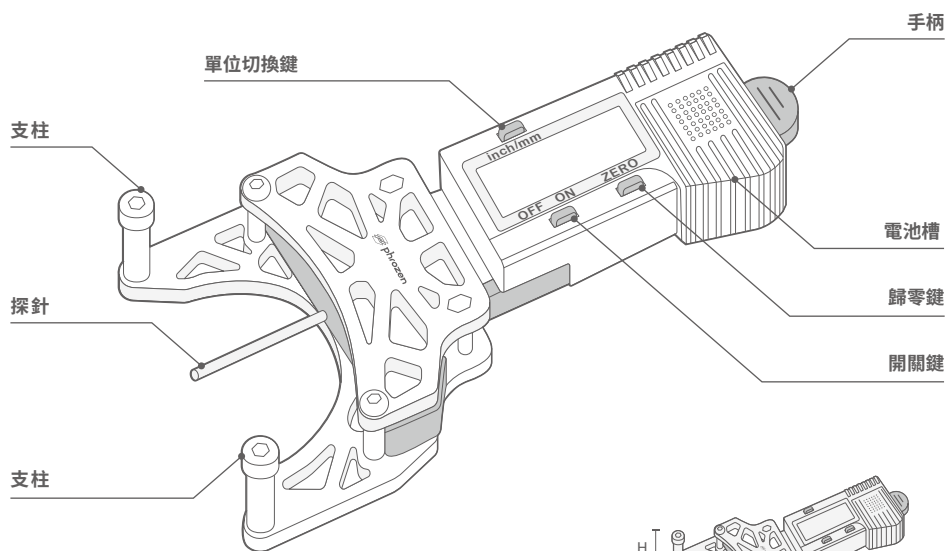

產品規格


產品型號	Phrozen 皮帶張力計
電池型號	CR2032
電池電壓	3V
產品尺寸 (L x W x H) (mm / inch)	130 x 68 x 21mm / 5.12 x 2.68 x 0.83 inch

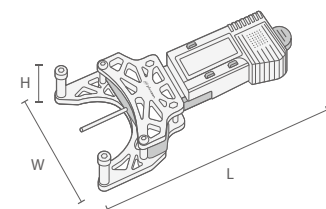

準備工作




在使用張力計之前，請掃描 QR Code 下載並列印所需的列印部件。

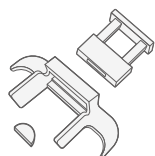


各機型標準張力值及量測注意事項，請參閱[幫助中心](#)。

使用步驟


01 組裝列印件

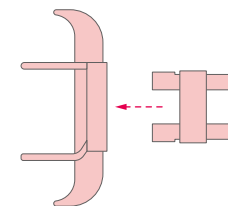


- 1 將圖示中的兩個列印件組裝在一起。

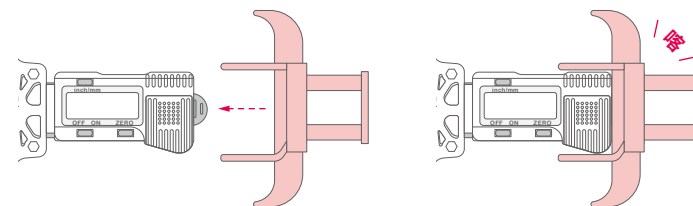

- 2 將已組裝好的兩個列印件安裝到皮帶張力計的手柄上。
若正確安裝，會聽到「喀」一聲。

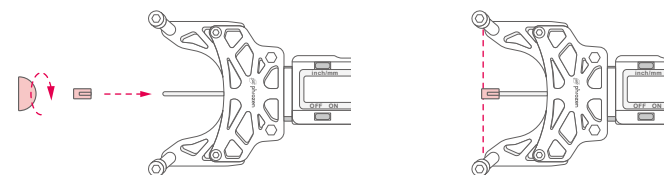


- 3 將最後一個列印件安裝到探針上。

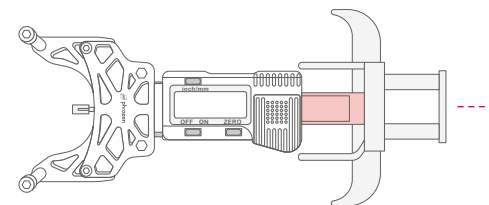


- 4 輕輕拉動張力計尾端的列印件以確保安裝牢固。

02 開機與歸零

按下開關鍵開機後，按下歸零鍵進行重置。

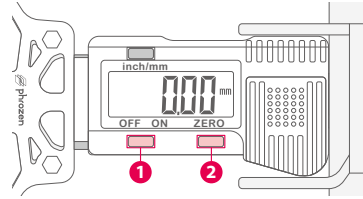

03 測量皮帶張力

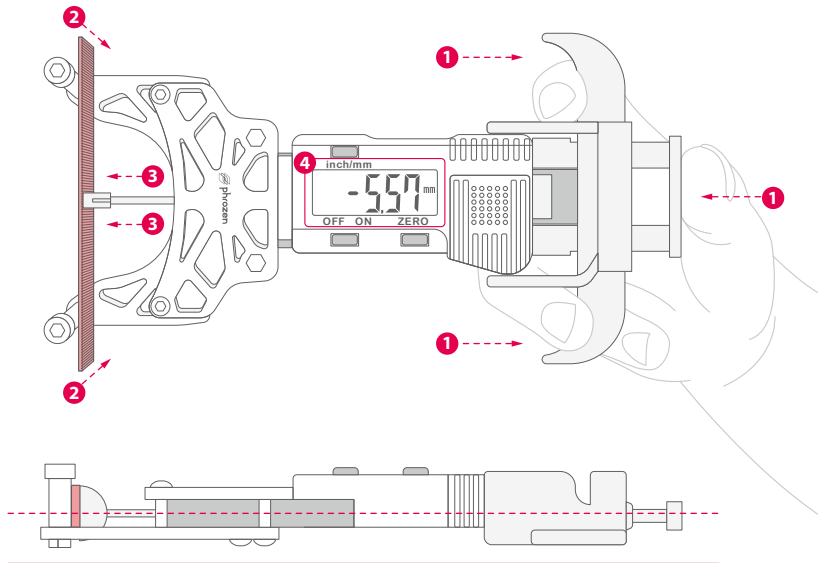

- 1 連同手柄向後輕拉列印件
- 2 將支柱扣入皮帶中，並確認張力計水平朝上。
- 3 緩慢鬆開列印件，讓探針自然貼靠於皮帶上。
- 4 此時顯示的值即為皮帶張力。

以 Arco FDM 3D列印機為例，其皮帶張力標準值為：5.5 - 6.5 mm (0.22 - 0.26 inch)。

警告

- 誤食危險：本產品操作時需以鈕扣型電池供電。
- 誤食可能導致死亡或嚴重傷害。
- 誤食鈕扣型或錢幣型電池 可能在2小時內造成體內化學灼傷。
- 請將電池放置於兒童無法取得的地方。
- 若懷疑電池被吞食，請立即尋求醫療協助。



電池安全警告

- 請根據當地法規移除並立即回收或處理廢棄電池，並避免兒童接觸。
- 請勿將電池棄置於家庭垃圾或焚燒。
- 即使是使用過的電池仍可能造成嚴重傷害或死亡。
- 如需治療相關資訊，請聯繫當地中毒防治中心。
- 電池型號：CR2032
- 電池電壓：3V
- 非充電式電池不可充電。
- 請勿強制放電、充電、拆解、加熱超過製造商規定的溫度，或焚燒電池。
- 否則可能因洩氣、漏液或爆炸而造成化學灼傷及相關傷害。

電池使用與安裝指南

- 請依照電池正負極 (+ 和 -) 正確安裝。
- 請勿混用新舊電池、不同品牌或不同類型的電池，例如鹼性、碳鋅或充電式電池。
- 長時間不使用本設備時，請取出電池並依當地法規立即回收或處理電池。
- 請確保電池槽完全關閉。
- 如果電池槽無法安全關閉，請停止使用本產品，取出電池並將其遠離兒童。



普羅森
幫助中心



Facebook
粉絲專頁



YouTube
中文站



Instagram
TW



普羅森科技
官網